

# ГИБКИЙ НЕОН СЕРИИ AURORA-PS-A120-12x6mm 24V

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Светодиодная лента (далее — гибкий неон) предназначена для декоративной архитектурной подсветки контуров зданий, мостов, лестниц, создания рекламных вывесок, светящихся букв и выполнения других дизайнерских решений.
- Гибкий неон представляет собой гибкую печатную плату с высокоеффективными светодиодами, заключенную в мягкую силиконовую оболочку, защищающую от воздействия ультрафиолетовых лучей и влаги, а также от поражения электрическим током.
- Конструкция неона соответствует степени защиты от пыли и влаги IP65, что позволяет использовать неон на улице и в помещениях.
- Экструдированная светопроводящая силиконовая оболочка является уникальной оптической системой распределения света, обеспечивающей равномерное и яркое свечение по всей поверхности неона и отсутствие темных промежутков.
- Максимальная длина непрерывной линии — 5 м.
- Гибкая оболочка позволяет создавать линии и фигуры любой формы.
- Светодиодный неон обладает низким энергопотреблением, не наносит вреда здоровью людей и окружающей среде.
- Возможность изменять интенсивность свечения при помощи контроллера [диммера]. Контроллер [диммер] в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
- Шаг резки неона составляет — 8.33 мм.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1. Общие параметры

Параметр	Для 1 м неона	Для 5 м неона
Напряжение питания	DC 24 В ±0.5 В	
Максимальная потребляемая мощность	10 Вт	50 Вт
Максимальный потребляемый ток	0,42 А	2,1 А
Количество светодиодов	120 шт	600 шт
Тип светодиодов	SMD 2835	
Угол излучения	155°	
Длина неона	5 м	
Шаг резки	8.33 мм	
Габариты	6×12×5000 мм	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Срок службы при соблюдении условий эксплуатации	Более 25 000 часов	


### 2.2. Маркировка неона

## Лента герметичная AURORA-PS-A120-12x6mm 24V xxx (10 W/m, IP65, 2835, 5m)



Цвет свечения ленты и точный BIN (код оттенка) указаны в этикетке на упаковке неона. В одной партии неона допускается несколько различных BIN.

### 2.3. Габаритные размеры неона

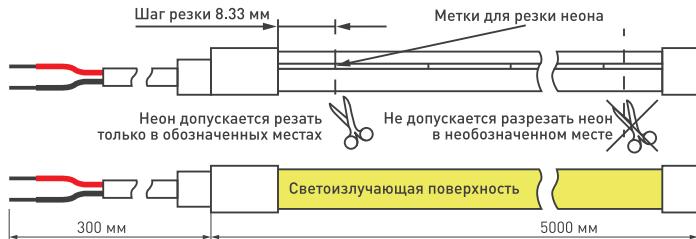

### 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ



**ВНИМАНИЕ!**

Проверьте гибкий неон до начала монтажа. Поврежденные во время монтажа сегменты неона обмену и возврату не подлежат.

- 3.1. Извлеките гибкий неон из упаковки, размотайте катушку и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Отрежьте гибкий неон нужной длины. Шаг резки неона составляет 8.33 мм. Рекомендации по резке неона содержатся в Приложении. Установите глухую заглушку из комплекта заглушек на конец отрезка на нейтральный силиконовый герметик [арт. 028100]. Если другой конец гибкого неона не имеет проводов для подключения, подсоедините с помощью пайки провода питания [арт. 026349], соблюдая полярность подключения, указанную на плате. Время пайки не должно превышать 5 с при температуре жала паяльника не выше 280 °C. Место пайки проводов к контактным площадкам платы следует тщательно герметизировать нейтральным силиконовым герметиком [арт. 028100]. Установите заглушку с отверстием для проводов из комплекта заглушек на нейтральный силиконовый герметик [арт. 028100]. Комплект заглушек, провод для подключения и герметик приобретаются отдельно.
- 3.3. Подбор источника питания.
  - ↗ Необходимо использовать стабилизированный источник постоянного напряжения 24 В ±0,5 В.
  - ↗ Мощность источника питания должна быть на 25% выше суммарной мощности подключаемого гибкого неона.
  - ↗ Если для управления гибким неоном будет использоваться контроллер ШИМ [или диммер], используйте источники питания, совместимые с ШИМ [для любых помещений], во избежание возникновения шума [писка] из-за взаимодействия источника и контроллера.

Максимальная мощность 1 м неона	Длина подключаемого неона	Суммарная мощность подключаемого неона	Рекомендуемая мощность источника питания (+25 %)	Герметичный источник питания IP65–67, совместимый с ШИМ
10 Вт/м	1 м	10 Вт	13 Вт	ARPV-24015-B
	5 м	50 Вт	63 Вт	ARPV-24080-SLIM-D
	10 м	100 Вт	125 Вт	ARPV-24150-B1
	20 м	200 Вт	250 Вт	ARPV-24300-A



**ВНИМАНИЕ!**

Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ, отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.4. Подключите гибкий неон согласно приведенной схеме. Соблюдайте полярность подключения и цветовую маркировку проводов.

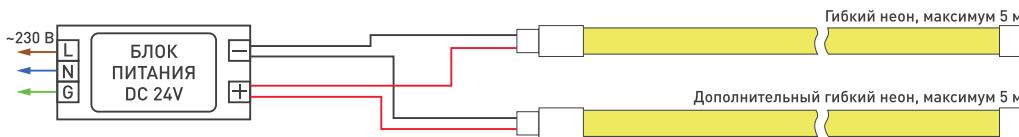


Схема 1. Подключение гибкого неона

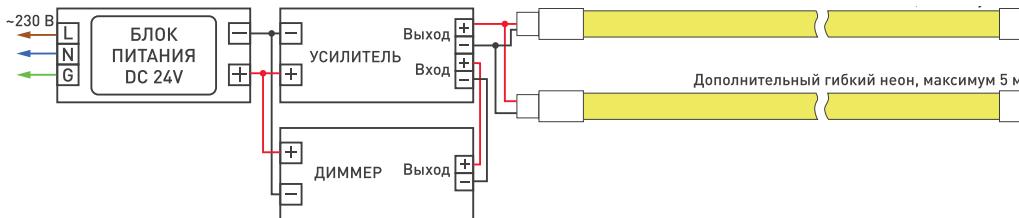


Схема 2. Подключение гибкого неона с возможностью изменения яркости

- 3.5. Подключите вход блока питания к сети.
- 3.6. Убедитесь, что все соединения выполнены надежно и замыкания отсутствуют.
- 3.7. Включите электропитание.
- 3.8. Убедитесь, что свечение гибкого неона непрерывно и равномерно по всей длине, яркость свечения изменяется контроллером при подключении по схеме 2.
- 3.9. Выполните монтаж гибкого неона. Подробные рекомендации по монтажу приведены в Инструкции по установке гибкого неона [см. Приложение].

## 4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### **ВНИМАНИЕ!**

**Перед началом работ по монтажу или обслуживанию гибкого неона отключите электропитание.  
Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.**

#### 4.1. Во избежание повреждения ленты гибкий неон при монтаже и во время эксплуатации КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ↗ Включение гибкого неона длиной более 5 м одним отрезком.
- ↗ Монтаж гибкого неона на нагревающиеся поверхности с температурой выше +40 °C, а также эксплуатация при температуре окружающей среды выше +40 °C и вблизи источников тепла: систем отопления, блоков питания, ламп, светильников.
- ↗ Монтаж гибкого неона при температуре ниже 0 °C.
- ↗ Механическое воздействие — скручивание, излом, сдавливание, повреждение герметичной оболочки.
- ↗ Превышение номинального напряжение питания DC 24 В, а также питание переменным напряжением.
- ↗ Включение гибкого неона, намотанного на катушку, на время более 1 минуты.
- ↗ Погружение гибкого неона в воду, установка гибкого неона в месте, где может скапливаться вода (лужа, тающий снег).
- ↗ Использование кислотных и других химически активных герметизирующих или клеящих составов.

#### 4.2. Рекомендации по монтажу гибкого неона содержатся в Приложении.

#### 4.3. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Метод устранения
Неон не светится	Нет контакта в соединениях	Проверьте все подключения
	Неправильная полярность подключения	Подключите неон, строго соблюдая полярность
	Неисправен источник питания	Замените источник питания
Неравномерное или слабое свечение неона	Длина последовательно подключенных отрезков неона превышает 5 м	Обеспечьте подключение питания для каждого 5 м неона согласно схемам в п. 3.4.
	Недостаточное сечение соединительного провода	Рассчитайте требуемое сечение и замените провод
Неон светится, но яркость его свечения не меняется	Неисправен диммер	Замените диммер
	Неправильная полярность подключения выходных проводов диммера к входу усилителя	Подключите диммер, строго соблюдая полярность

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция светодиодной ленты гибкий неон удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите данное руководство и Инструкцию по установке гибкого неона [Приложение] и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
- 5.5. Перед эксплуатацией убедитесь, что оборудование установлено в соответствии с требованиями пожарной безопасности и монтаж соответствует рекомендациям данного документа.
- 5.6. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей (п. 4.3). Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.
- 5.7. Используйте гибкий неон только если он работает корректно. Немедленно отключите электропитание при обнаружении следующих особенностей работы:
  - ↗ погасание гибкого неона или отдельных его частей;
  - ↗ дым, пар или звук треска;
  - ↗ появление постороннего запаха;
  - ↗ ощутимое повышение температуры;
  - ↗ видимые повреждения и нарушение изоляции.
- 5.8. Возобновить эксплуатацию можно только после устранения причины, вызвавшей неисправность.
- 5.9. Если не удаётся устранить причину неисправности, обесточьте оборудование, свяжитесь с представителем торгового предприятия и доставьте ему неисправное изделие для проверки.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 24 месяца со дня передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его качество и основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должно обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах, перед включением, оборудование должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Оборудование должно храниться в заводской упаковке при температуре от 0 до +50 °C при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

## 8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Светодиодная лента гибкий неон — 5 м.
- 8.2. Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт — 1 шт.
- 8.3. Инструкция по установке — 1 шт.
- 8.4. Упаковка — 1 шт.

## 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы [эксплуатации] изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## 10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
- 11.2. Извтотель/Manufacturer: «Санрайз Холдингз [ГК] Лтд» (Sunrise Holdings [HK] Ltd).  
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.  
Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China.
- 11.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.



## 12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ М. П.

Продавец: \_\_\_\_\_

Потребитель: \_\_\_\_\_

Более подробная информация  
на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru)



Дополнение к артикулу в скобках, например, [1], [2], [B] означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.